

## Audi A3 / S3 / TT / TTS クラッチ温度センサーに関する対策

リコール届出番号	外-1618	リコール届出日	平成21年10月14日
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(自動変速装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動変速機のクラッチ温度センサーにおいて、製造時の配線のかしめが不十分なものがあるため、エレクトロニックコントロールユニットに誤信号が送られ、当該変速機が油温異常していると誤診断することがあります。そのため、メーター内シフト表示が点滅し、最悪の場合、フェールセーフ機能が働き、走行不能になるおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、自動変速機の制御プログラムをエレクトロニックコントロールユニットに内蔵されたギヤボックス油温センサーを用いたプログラムに更新します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車の台数	備考
アウディ	ABA-8JBUBF	TT クーペ 3.2 クワトロ	TRUZZZ8J391021548 ~ TRUZZZ8J491026001 平成20年12月4日 ~ 平成21年2月26日	17	
	ABA-8JBWA	TT クーペ 2.0 TFSI / TT ロードスター 2.0 TFSI	TRUZZZ8J691017056 ~ TRUZZZ8J591027075 平成20年11月5日 ~ 平成21年3月30日	335	
	ABA-8JCCZF	TT クーペ 2.0 TFSI クワトロ	TRUZZZ8J091016937 ~ TRUZZZ8J191031849 平成20年11月5日 ~ 平成21年6月5日	299	
			TRUZZZ8J6A1004389 平成21年9月7日	1	
	ABA-8JCDLF	TTS クーペ	TRUZZZ8J091016694 ~ TRUZZZ8J691027683 平成20年11月5日 ~ 平成21年3月30日	165	
	ABA-8PCCZF	A3 スポーツバック 2.0 TFSI クワトロ	WAUZZZ8P69A041157 ~ WAUZZZ8P19A095739 平成20年11月5日 ~ 平成21年2月26日	265	
	ABA-8PCDLF	S3 スポーツバック	WAUZZZ8P39A067506 ~ WAUZZZ8P99A107197 平成20年12月15日 ~ 平成21年3月30日	103	
(計6型式)	(計7車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成20年11月5日 ~ 平成21年9月7日	(計1,185台)		

**【注意事項】** リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

