

Audi Q5/SQ5/Q5ハイブリッド サンルーフ/カーテンエアバッグの改修

リコール届出番号	外-2519	リコール届出日	平成29年7月31日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	サンルーフ・フレーム部の整備作業において、サンルーフ部の排水口と排水ホースの組付が不適切な場合、雨水等が排水ホースを通じて車外に排出されないことがあります。そのため、車外に排出されない雨水等がカーテンエアバッグインフレーターと接触している内装材位置決め用スポンジ（インシュレータ）が吸水し、そのままの状態で使用を続けると、インフレーターが腐食し、最悪の場合、インフレーターが破損して意図せずカーテンエアバッグが展開するおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、カーテンエアバッグのインフレーターを確認し、ISI社製インフレーターを装着している場合は、インシュレータを取り外し、インフレーター容器に腐食防止用ワックスを塗布します。また、サンルーフ部の排水口と排水ホースの組付けが不適切な場合は、ホースを正しく組付け、インシュレータを取り外し、腐食防止用ワックスを塗布した新品のインフレーターと交換します。		



車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8RCALF	アウディ Q5 3.2q	WAUZZZ8R0BA010770～WAUZZZ8RXCA092525 平成22年8月9日～平成24年8月28日	51台	
	ABA-8RCDNF	アウディ Q5 2.0Tq	WAUZZZ8R0BA007528～WAUZZZ8RXCA066071 平成22年7月13日～平成24年10月9日	198台	
	ABA-8RCNCF		WAUZZZ8R0DA008634～WAUZZZ8RXHA025446 平成24年10月9日～平成28年9月15日	482台	
	ABA-8RCTVF	アウディ Q5 3.0Tq	WAUZZZ8R0DA065061～WAUZZZ8RXEA091958 平成24年10月17日～平成26年7月15日	65台	
	ABA-8RCTXF	アウディ SQ5	WAUZZZ8R0EA040985～WAUZZZ8RXGA082681 平成25年8月16日～平成28年6月7日	316台	
	DAA-8RCHJF	アウディ Q5 ハイブリッド	WAUZZZ8R0DA014935～WAUZZZ8RXEA034840 平成24年10月17日～平成26年8月15日	44台	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成22年7月13日～平成28年9月15日	1,156台	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



カーテンエアバッグ

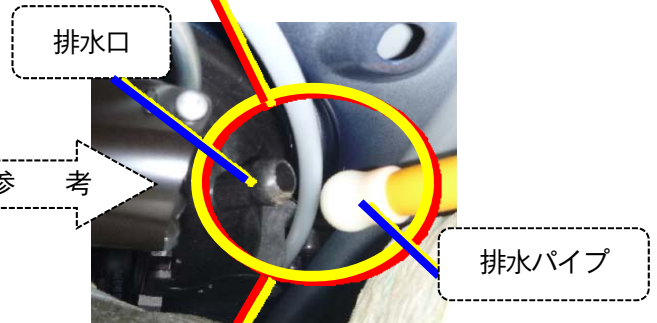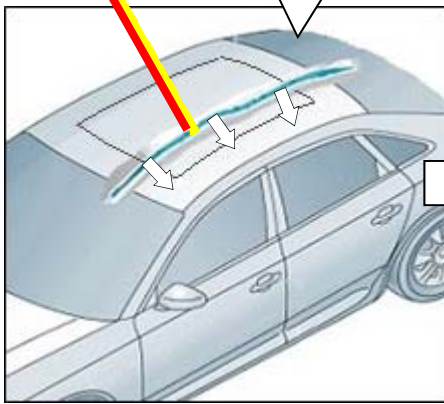

排水口

参考

排水パイプ

例：不適切な修理により排水パイプが正しく取り付けられていない状態



カーテンエアバッグ・インフレーター

注： は、点検/交換部品を示す。

注： は、点検/修理部分を示す。