


Audi A4 ESP、メーターパネル、エンジンコントロールユニット、トランク改修

サービスキャンペーン開始日	平成 29 年 4 月 13 日
不 具 合 の 内 容	<p>①ESP コントロールユニットにおいて、当該ユニットの制御プログラムが不適切なため、整備等でブレーキローラーテスター使用後にホールドアシスト機能が使用できなくなる。ただし、再始動を行うと正常に戻る。</p> <p>②メーターパネルユニットにおいて、当該ユニットの制御プログラムが不適切なため、イグニッションをオンの状態のままエンジンを始動しない場合、不具合が無いにもかかわらず、エンジン始動後も警告灯が点灯したままとなる。ただし、警告灯が点灯したままでも通常走行することができる。</p> <p>③エンジンコントロールユニットにおいて、当該ユニットの制御プログラムが不適切なため、特定の外気温でエンジンを始動させた場合、O2 センサーの制御が遅れ、排出ガス濃度が悪化するおそれがある。なお、不具合が発生しても排出ガス値が保安基準を超えることはない。</p> <p>④トランク開閉用モーターの電気配線において、当該電気配線の配策が不適切なため、トランク開閉時に接触し、電気配線の保護材が損傷することがある。</p>
改 善 の 内 容	<p>①該当車両は ESP コントロールユニットの制御プログラムを書き換える。</p> <p>②該当車両はメーターパネルの制御プログラムを書き換える。</p> <p>③該当車両はエンジンコントロールユニット制御プログラムを変更する。</p> <p>④該当車両はトランク開閉用のモーターの配線カバーにテーピングを追加する。</p>


車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8WCVK	アウディ A4 2.0T	WAUZZZF40GA008029~WAUZZZF4XHA017743 平成 27 年 12 月 16 日~平成 28 年 8 月 12 日	1,753	③ = 38 台 ①③ = 1,089 台 ①②③ = 595 台 ①③④ = 24 台 ①②③④ = 7 台
	ABA-8WCYRF	アウディ A4 2.0Tq	WAUZZZF40GA007785~WAUZZZF4XGA058422 平成 28 年 1 月 7 日~平成 28 年 4 月 11 日	656	① = 619 台 ①② = 36 台 ①④ = 1 台
	DBA-8WCYRF	アウディ A4 2.0Tq	WAUZZZF40GA061894~AUZZZF4XGA112088 平成 28 年 4 月 11 日~平成 28 年 7 月 20 日	467	① = 449 台 ①② = 18 台
	不明	アウディ A4 2.0T アウディ A4 2.0Tq	WAUZZZF42GA008260~WAUZZZF4XGA009009 平成 27 年 12 月 16 日	8	① = 4 台 ①③ = 2 台 ①②③ = 2 台
			輸入期間の全体の範囲 平成 27 年 12 月 16 日~平成 28 年 7 月 20 日	2,884	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

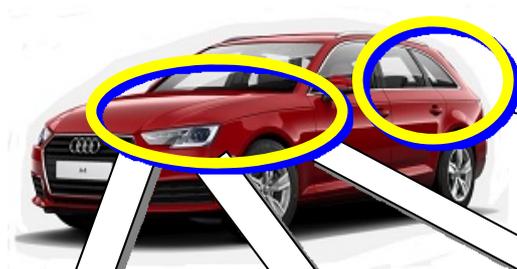


テーピング

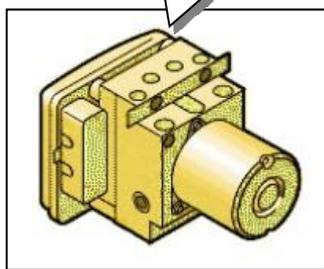

ESP コントロールユニット



メーターパネルユニット

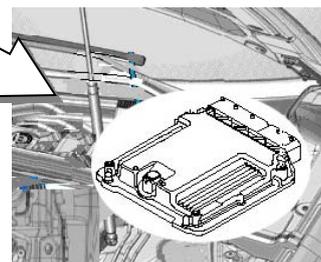

エンジンコントロールユニット

注： は、プログラム書き換え部を示す。

注： は、テーピング処理部を示す。