


Audi A4, A5, A6 クーラントポンプの点検/交換及びECUのプログラム改修

リコール届出番号	外-2731	リコール届出日	平成30年10月10日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン冷却装置において、補助クーラントポンプの湿度に対する対応策が不十分なため、ポンプ内に湿気が蓄積し、ポンプ内の電子基板が水分に浸食されることがあります。そのため、電子基板が浸食及び短絡し、最悪の場合、火災に至るおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、補助クーラントポンプを点検し、旧品が取り付けられている場合は対策品に交換します。また、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換えます。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8KCDNA	アウディ A4 オールロード	WAUZZZ8K0DA074555～WAUZZZ8KXDA122868 平成24年7月18日～平成24年10月17日	232	
	DBA-4GCDN	アウディ A6 2.0/ アウディ A6 アバント 2.0	WAUZZZ4G0EN074597～WAUZZZ4GXEN206572 平成25年11月12日～平成27年1月10日	299	
	DBA-8FCDNF	アウディ A5 カブリオレ 2.0Tq	WAUZZZ8F0CN004077～WAUZZZ8FXHN003932 平成23年12月29日～平成29年2月10日	401	
	DBA-8KCDN	アウディ A4 2.0T/ アウディ A4 アバント 2.0T	WAUZZZ8K0DA006501～WAUZZZ8KXFA187660 平成24年2月23日～平成28年1月21日	11,938	
	DBA-8KCDNF	アウディ A4 2.0Tq/ アウディ A4 アバント 2.0Tq	WAUZZZ8K0DA005381～WAUZZZ8KXFA185617 平成24年2月3日～平成28年1月7日	5,518	
	DBA-8TCDNF	アウディ A5 2.0Tq	WAUZZZ8T0CA012161～WAUZZZ8TXGA029670 平成23年12月17日～平成28年5月10日	649	
	DBA-8TCDNL	アウディ A5 SB 2.0Tq	WAUZZZ8T0CA012466～WAUZZZ8TXGA074382 平成23年12月6日～平成29年1月25日	6,228	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成23年12月6日～平成29年2月10日	25,265台	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

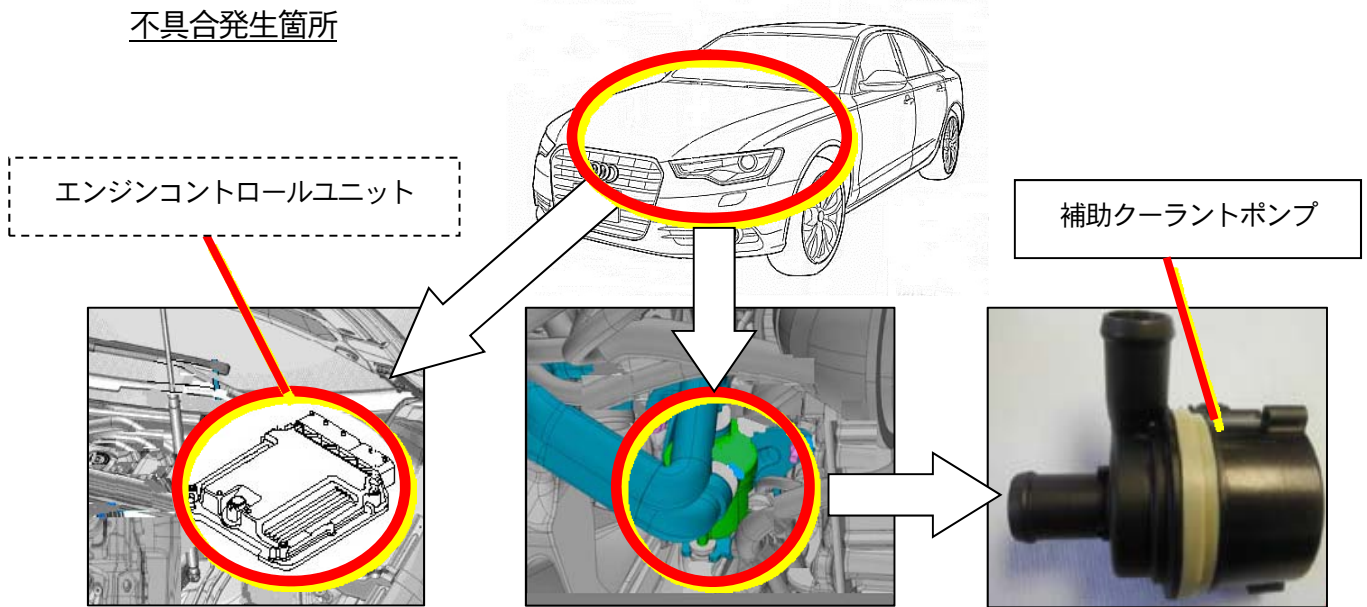

注： は、プログラム書き換え部を示す。
 注： は、点検/交換部品を示す。