


Audi Q7 カーテンエアバッグユニットの改修

リコール届出番号	外-3085	リコール届出日	2020年9月3日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	カーテンエアバッグユニットにおいて、製造機器の設定が不適切なため、インフレーター（膨張装置）からエアバッグクッションにガスを送るノズルの溶接が不十分なものがあります。そのため、ノズルが破断し、エアバッグ作動時にガスが十分に送られず、正常に展開せず、最悪の場合、衝突時に乗員を十分に保護できないおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、カーテンエアバッグユニットを良品に交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4MCREA	アウディ Q7 55Tq エアサス	WAUZZZ4M0KD039324～ WAUZZZ4M8KD040026 令和元年8月3日	5	
	ABA-4MCYRA	アウディ Q7 45Tq エアサス	WAUZZZ4M1KD040028～ WAUZZZ4M9KD040004 令和元年8月3日	3	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年8月3日	(計8台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

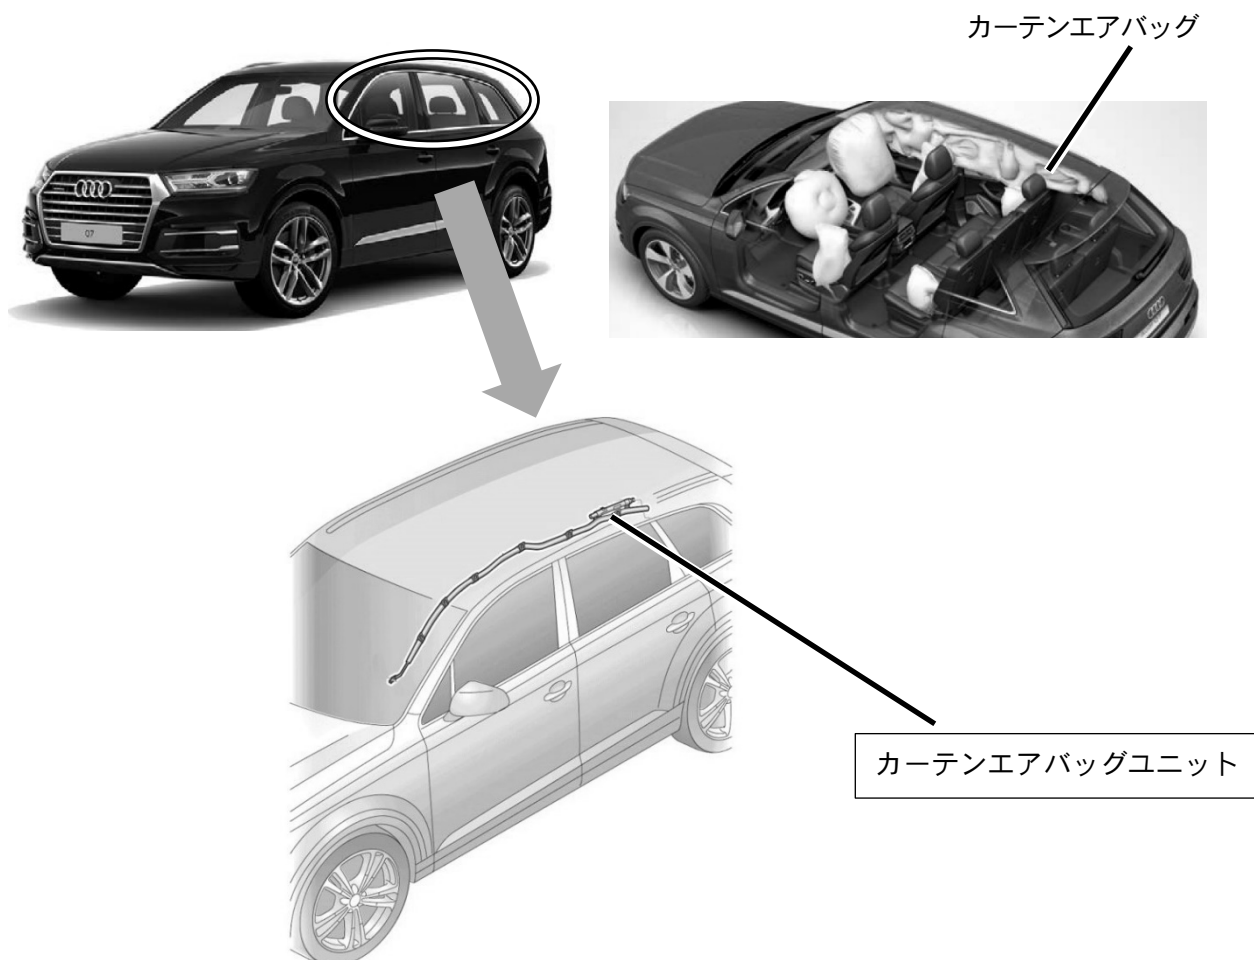

注： は、交換する部品を示します。