



Audi A6 / S6 / RS 6 / A7 / S7 / RS 7 データバス ダイアグノシスインターフェースの保護カバー取り付け改修

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|-----------|
| リコール届出番号 | 外-3558 | リコール届出日 | 2023年2月2日 |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | リヤシートの下に取り付けられているデータバスダイアグノシスインターフェースにおいて、リヤシートにこぼした液体の水分により、データバスダイアグノシスインターフェース内で短絡が発生することがあります。そのため、警告灯が点灯するとともに、エンジンが出力を抑える緊急走行モードに入ったり、パワーステアリングのアシスト力が減少したりするおそれがあります。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、データバスダイアグノシスインターフェースに保護カバーを取り付けます。データバスダイアグノシスインターフェースに短絡が認められた場合は交換します。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------|------------|-----------------------|--|------------|----|
| アウディ | 3AA-F2DJPA | アウディ RS7 SB エアサス | WUAZZZF20MN903576～ WUAZZZF2XNN902632 令和3年1月9日～令和4年4月25日 | 71 | |
| | 3AA-F2DJPF | アウディ RS6 アバント | WUAZZZF20MN903917～ WUAZZZF2XMN909899 令和2年12月25日～令和4年1月28日 | 102 | |
| | 3AA-F2DJPL | アウディ RS6 アバント エアサス | WUAZZZF20MN904047～ WUAZZZF2XNN902212 令和2年12月7日～令和4年5月11日 | 106 | |
| | 3AA-F2DJPS | アウディ RS7 SB | WUAZZZF20MN903609～ WUAZZZF2XNN902842 令和2年12月3日～令和4年5月11日 | 82 | |
| | 3AA-F2DKMA | アウディ S7 SB | WAUZZZF20LN099885～ WAUZZZF2XNN021858 令和2年9月1日～令和4年5月11日 | 109 | |
| | 3AA-F2DKML | アウディ S6 | WAUZZZF20LN093066～ WAUZZZF2XNN012075 令和2年8月14日～令和4年5月11日 | 188 | |
| | 3AA-F2DKNF | アウディ A6 45Tq | WAUZZZF20LN020375～ WAUZZZF2XNN036022 令和元年11月21日～令和4年5月11日 | 1,069 | |
| | 3AA-F2DKNS | アウディ A7 SB 45Tq | WAUZZZF20LN017864～ WAUZZZF2XNN044119 令和元年11月21日～令和4年6月14日 | 714 | |
| | 3AA-F2DLZF | アウディ A6 55Tq | WAUZZZF20MN039025～ WAUZZZF2XNN035209 令和2年12月17日～令和4年5月11日 | 45 | |
| | 3AA-F2DLZS | アウディ A7 SB 55Tq | WAUZZZF20MN027540～ WAUZZZF2XMN082500 令和2年12月17日～令和4年6月14日 | 86 | |
| | 3CA-F2DFBF | アウディ A6 40TDIq | WAUZZZF20LN053795～ WAUZZZF2XNN043343 令和2年3月19日～令和4年6月14日 | 977 | |
| | 3CA-F2DFBS | アウディ A7 SB 40TDIq | WAUZZZF20LN053781～ WAUZZZF2XNN041687 令和2年3月19日～令和4年5月11日 | 438 | |
| | AAA-F2DLZF | アウディ A6 55Tq | WAUZZZF20KN051818～ WAUZZZF2XLN062455 平成31年1月17日～令和2年9月15日 | 1,126 | |
| | AAA-F2DLZS | アウディ A7 SB 55Tq | WAUZZZF20KN003073～ WAUZZZF2XLN013580 平成30年7月21日～令和2年10月13日 | 1,282 | |
| | (計14型式) | (計12車種) | (輸入期間の全体の範囲) 平成30年7月21日～令和4年6月14日 | (計6,395台) | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

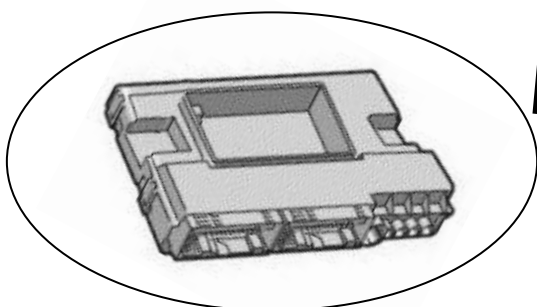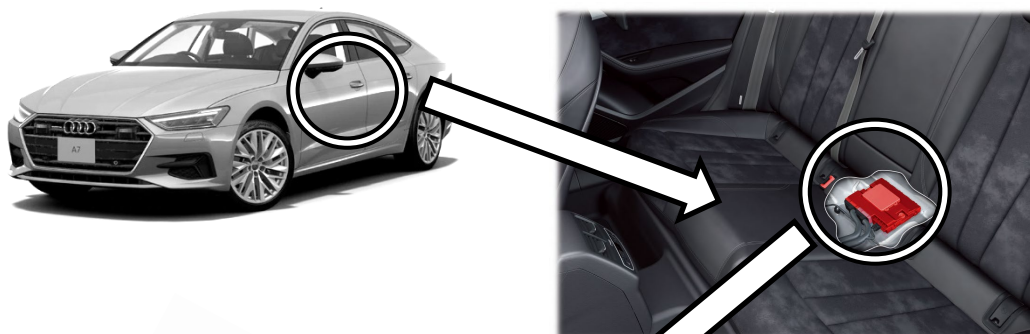

データバスダイアグノシスインターフェース

基準不適合発生箇所



保護カバー

注： は、保護カバーを取り付ける部品を示します。

識別： 車体側の左リヤドアヒンジの下に「90V2」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。

