

Audi A3 / S3 / RS3 / Q2 / SQ2 ヒューズホルダーのケーブル コネクタの点検改修

リコール届出番号	外-3692	リコール届出日	2023年10月12日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車室内のヒューズホルダーにおいて、製造工程の管理が不適切だったため、ヒューズホルダーの電源供給用のコネクタが正しく取り付けられていないものがあります。そのため、コネクタが緩み、ヒューズホルダーへ電源が供給されなくなることにより、エンジンの制御、インストルメントディスプレイの表示、ライト類の作動等、種々の車両機能に影響を与えるおそれがあり、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、ヒューズホルダーのコネクタの取り付け状態を点検し、必要に応じてコネクタを正しく取り付けます。		


車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3AA-GYDLA	アウディ A3 30T	WAUZZZGY0MA083617～ WAUZZZGYXPA139650 令和3年3月11日～令和5年7月26日	8,131	
	3BA-GADNFF	アウディ SQ2	WAUZZZGA0NA030971～ WAUZZZGAXPA024355 令和4年1月5日～令和5年4月22日	109	
	3BA-GADPC	アウディ Q2 35T Cod	WAUZZZGA0MA025932～ WAUZZZGAXPA032083 令和3年4月8日～令和5年5月11日	1,722	
	3BA-GYDNFF	アウディ S3	WAUZZZGY0MA076456～ WAUZZZGYXPA139826 令和3年2月8日～令和5年7月26日	661	
	3BA-GYDNFF	アウディ A3 40Tq	WAUZZZGY0NA021037～ WAUZZZGYXPA139230 令和3年7月14日～令和5年7月26日	867	
	3BA-GYDNWF	アウディ RS3	WUZZZGY0NA903749～ WUZZZGYXPA907956 令和4年3月28日～令和5年7月26日	562	
	3DA-GADFG	アウディ Q2 35TDI	WAUZZZGA0NA033305～ WAUZZZGAXPA028034 令和4年4月12日～令和5年4月25日	878	
	(計7型式)	(計7車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年2月8日～令和5年7月26日	(計12,930台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。


不具合発生箇所




基準不適合発生箇所

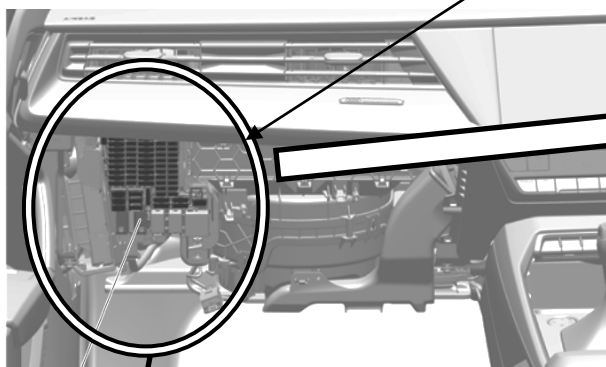

ヒューズホルダーおよび
電源供給用のコネクタ

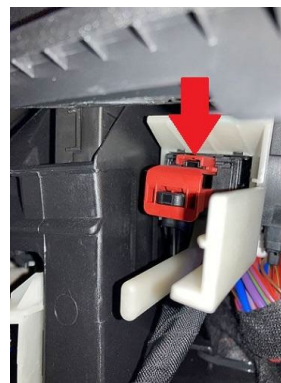

下から見た写真

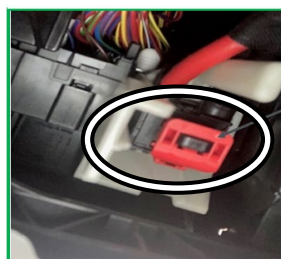

適切な取り付け



不完全な取り付け

注： は、点検・作業する部品を示します。

識別： 「97H0」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。
ステッカーの貼付場所につきまして、Audi 正規販売店へお問い合わせ願います。

