


Audi e-tron GT / RS e-tron GT 高電圧バッテリーの点検改修

リコール届出番号	外-3727	リコール届出日	2023年11月30日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	高電圧バッテリーにおいて、製造工程におけるシーラント塗布量が不十分なため、バッテリーの密閉性が不完全なものがあります。そのため、バッテリーに水分が浸入すると、バッテリーの絶縁抵抗が低下することでアーク放電が発生し、最悪の場合、熱によるバッテリー異常が発生し、火災に至るおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、高電圧バッテリーのシーリングの密閉性試験を行い、必要な場合は、高電圧バッテリーを対策品と交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ZAA-FWEBGE	アウディ RS e-tron GT	WAUZZZFWOP7901056～ WAUZZZFWXP7902294 令和4年11月22日～令和5年6月13日	104	
	ZAA-FWEBGS	アウディ e-tron GT	WAUZZZFWOP7001824～ WAUZZZFWXP7006612 令和4年11月25日～令和5年6月20日	141	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和4年11月22日～令和5年6月20日	(計245台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

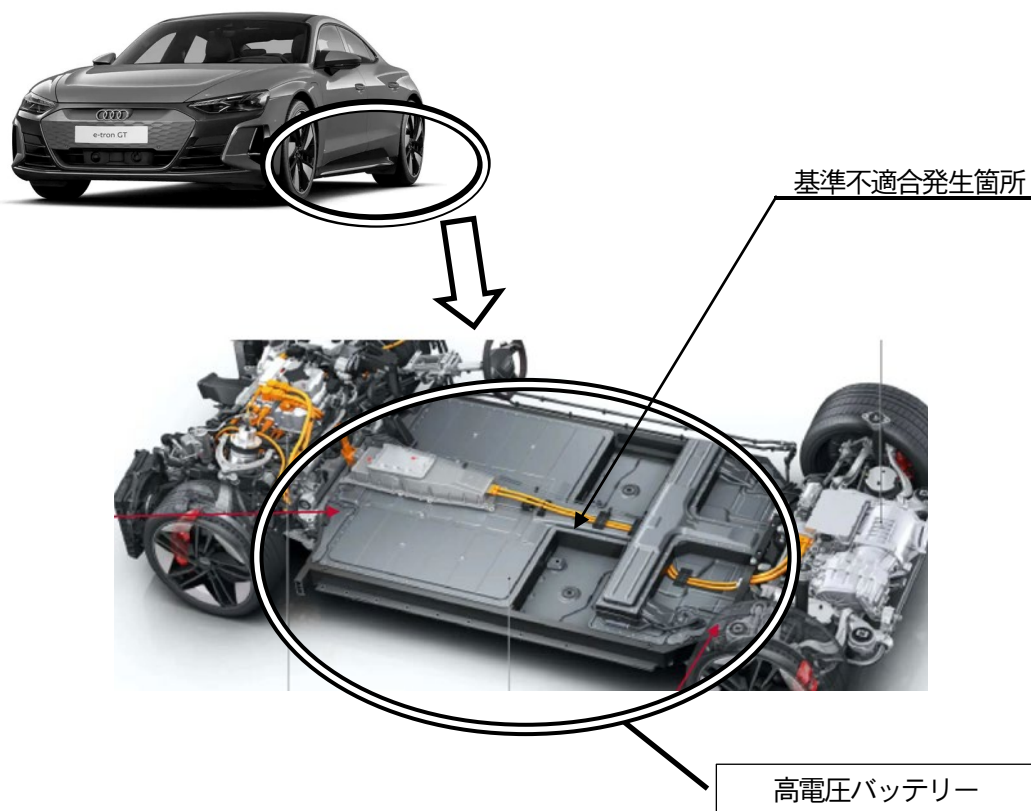

注： は、点検・交換する部品を示します。

識別： 「93T7」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。
ステッカーの貼付場所につきまして、Audi 正規販売店へお問い合わせ願います。

