


Audi A3 スポーツバック カーテンエアバッグユニットに関する対策

リコール届出番号	外-1353	リコール開始日	平成18年11月21日
不具合の部位(部品名)	車体(カーテンエアバッグユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	カーテンエアバッグ装置のインフレーター内の遮断弁の溶接が不適切なため、ガスが徐々に漏れるものがあります。そのため、側面衝突の際、カーテンエアバッグが十分に展開せず、最悪の場合、乗員に過度の傷害を与えるおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、カーテンエアバッグユニットを良品と交換させていただきます。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	GH-8PAXX	アウディ A3 スポーツバック 2.0 TFSI	WAUZZZ8PX6A027273 ~ WAUZZZ8P16A042955 平成17年8月5日 ~ 平成17年9月20日	6	
	GH-8PBLR	アウディ A3 スポーツバック 2.0 FSI	WAUZZZ8P86A025053 ~ WAUZZZ8P66A053983 平成17年8月5日 ~ 平成17年10月12日	16	
	GH-8PBSE	アウディ A3 スポーツバック アトラクション	WAUZZZ8P36A028281 ~ WAUZZZ8P56A041758 平成17年8月5日 ~ 平成17年9月20日	5	
	計3型式	計3車種	輸入期間の範囲 平成17年8月5日 ~ 平成17年10月12日	27	

ご注意：リコール対象車両の車体番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図

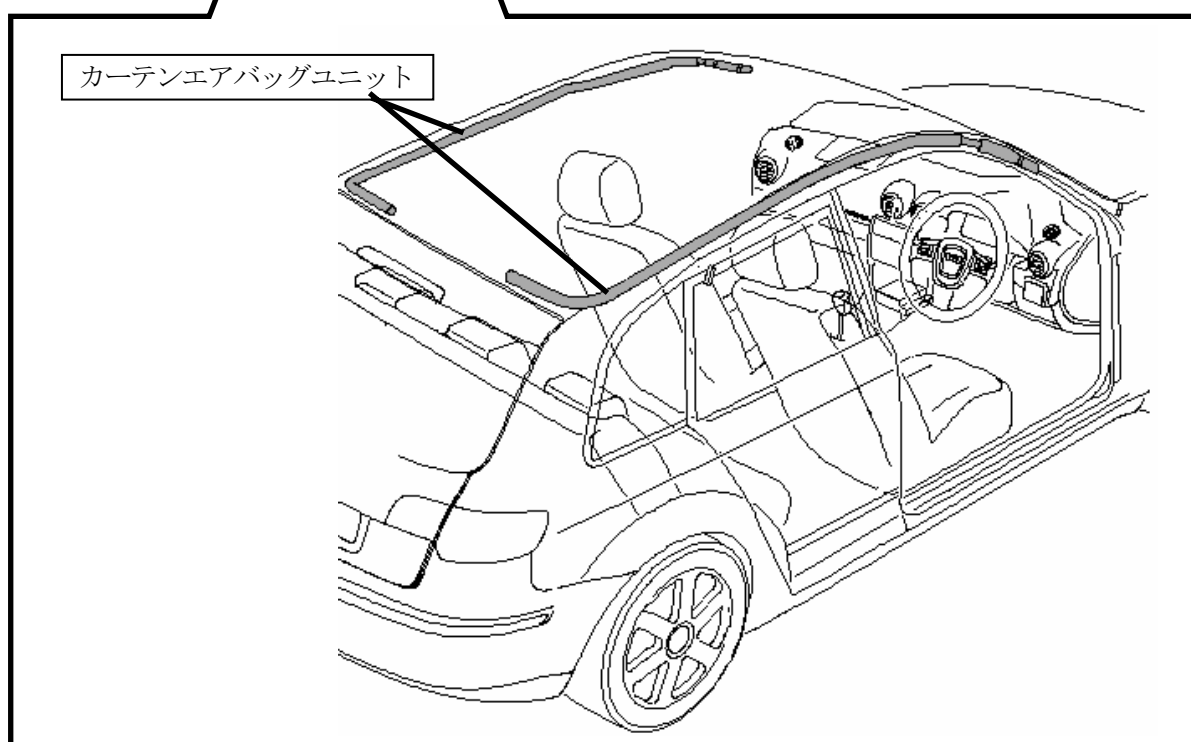

注： は、交換部品を示す。