


Audi TT ロードスター コンバーチブルトップカバーモーターに関する対策

サービスキャンペーン通知日	平成 21 年 10 月 14 日
不具合の内容	幌型車の幌収納部のコンバーチブルトップカバーにおいて、当該カバーを開閉するモーター内のフラップセンサーのグリス量が多いものがあります。そのため、当該センサーに導通不良が発生し、当該カバーが開いたことを感知できず、幌を電動で閉じることができないおそれがあります。
改善の内容	全車両、左右の当該モーターの部品番号を点検し、対象となるものは良品と交換します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8JBWA	TT ロードスター 2.0 TFSI	TRUZZZ8J681003849 ~ TRUZZZ8J081049824 平成19年 7月10日 ~ 平成20年 7月 9日	238	
			TRUZZZ8J891002879 ~ TRUZZZ8J291022240 平成20年 7月15日 ~ 平成21年 1月 6日	107	
	計1型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 平成19年 7月10日 ~ 平成21年 1月 6日	345	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

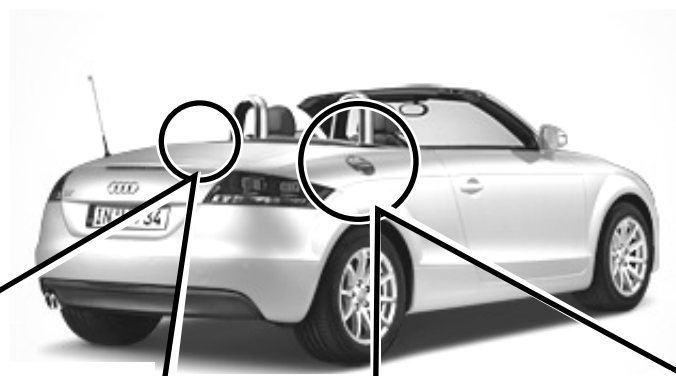

コンバーチブルトップカバーモーター

コンバーチブルトップカバー (開いた状態)



コンバーチブルトップカバー (閉じた状態)



コンバーチブルトップカバーモーター