


Audi A3/S3 ABS/ESCコントロールユニットの改修

リコール届出番号	外-2600	リコール届出日	平成30年2月28日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動装置において、ABS/ESCコントロールユニットの耐久性の評価が不十分なため、エンジン熱等により、基盤に組み付けられたICチップ（パワーコントロールユニット）に亀裂が生じることがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展し、ICチップへの電源供給が断たれ、警告灯が点灯するとともに、ABS および、ESC（横滑り防止装置）が作動しないおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、ABS/ESCコントロールユニットを対策品に交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8PCAX	アウディ A3 1.4TFSI	WAUZZZ8P09A009417～WAUZZZ8PX9A153248 平成20年8月20日～平成21年7月6日	1,765台	
	ABA-8PCCZF	アウディ A3 2.0Tq	WAUZZZ8P09A011040～WAUZZZ8PX9A093827 平成20年8月20日～平成21年5月11日	684台	
	ABA-8PCDA	アウディ A3 1.8T	WAUZZZ8P09A031935～WAUZZZ8PX9A150852 平成20年10月7日～平成21年6月17日	793台	
	ABA-8PCDLF	アウディ S3	WAUZZZ8P09A082058～WAUZZZ8PX9A148566 平成20年12月15日～平成21年7月13日	223台	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成20年8月20日～平成21年7月13日	3,465台	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

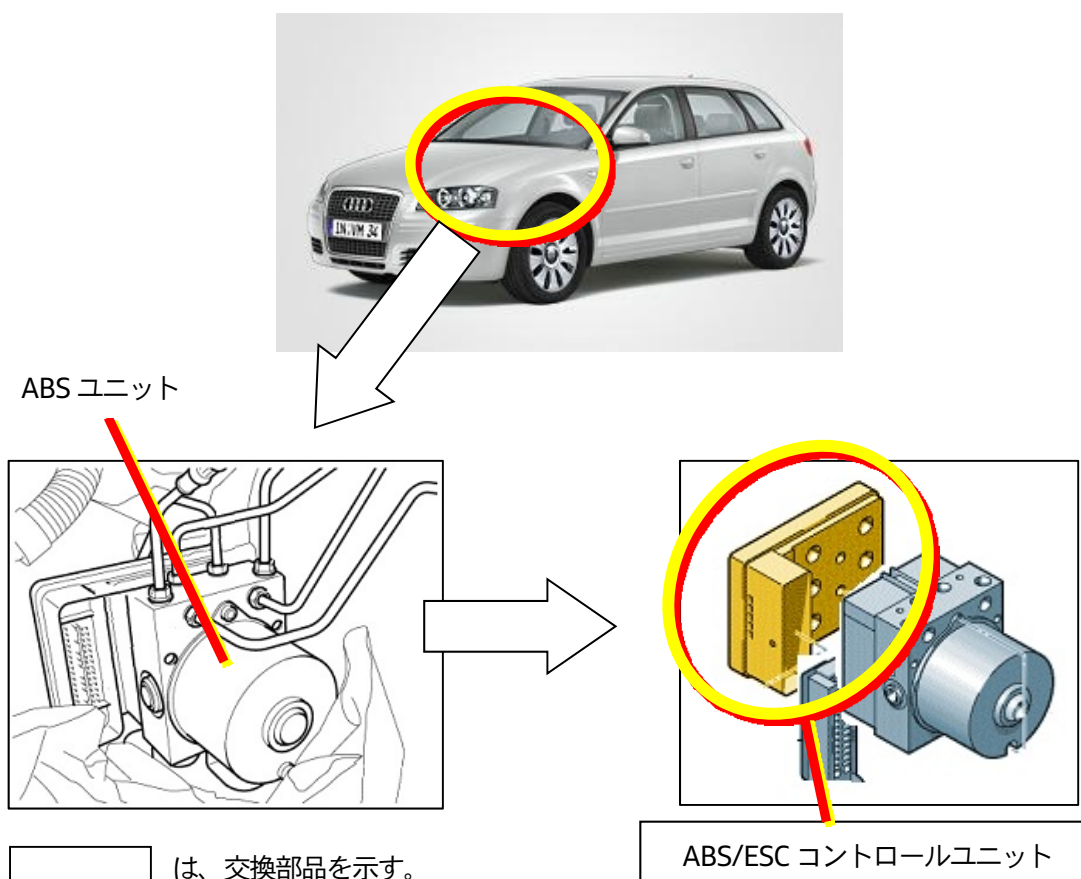

注： は、交換部品を示す。

ABS/ESC コントロールユニット